



Gutachten-Nr. 480697

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 12.08.2025

TÜV SÜD Auto Service GmbH, Wildenfeslerstrasse 2 a, 08056 Zwickau

Stadtverwaltung Hartha
Herr R. Kunze Bürgermeister
Karl-Marx-Straße 32
04746 Hartha

Wertgutachten

Sehr geehrter Kunde,

beigefügt erhalten Sie eine Kopie des Gutachtens sowie eine Lichtbildanlage.

Mit freundlichen Grüßen

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Schaden- und Wertgutachten



Gutachtennummer: 480697

**Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer
und Datum angeben**

Datum: 12.08.2025

Duplikat

GUTACHTEN

B e t r e f f

Wertgutachten

Auftrag vom / durch

25.06.2025 telefonisch
Stadtverwaltung Hartha
Herr R. Kunze Bürgermeister
Karl-Marx-Straße 32
04746 Hartha

Besichtigungsdatum / Ort

25.06.2025 14:30
Freiwillige Feuerwehr Hartha
Weststr. 14
04746 Hartha

Anwesend bei Besichtigung

Herr Schaar (Feuerwehr Hartha)



Gutachtennummer: 480697

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer
 und Datum angeben

Datum: 12.08.2025

Technische Daten

Amtliches Kennzeichen	DL-2415		
Fahrzeugidentnummer	2981918111		
Fahrzeugart	Lastkraftwagen		
Aufbaubeschreibung	4x4 Allrad 2-türig		
Fahrzeughersteller	Robur		
Typ	LO 2002AKF/ LF8-TS8		
Verkaufsbezeichnung	LO 2002AKF/ LF8-TS8		
Antriebsart	Diesel		
Leistung	59 kW		
Hubraum	4086 ccm		
Farbe	rot/weiß uni		
Erstzulassung	07.12.1978		
Baujahr	1978		
Letzte Zulassung	10.06.2003		
Nächste HU	September 2026		
Anzahl Vorbesitzer	1, Angabe laut Fahrzeughalter		
Leermasse	4.550 kg		
Nutzlast	950 kg		
zulässige Gesamtmasse	5.500 kg		
Sitz- / Stehplätze	9/0		
Laufleistung	10.928 km abgelesen 10.928 km angegeben		
Bereifung			
Vorderachse	10.5-20 MITAS MPT-05		
	Links 15,0 GO		Rechts 15,0 GO
Hinterachse	10.5-20 MITAS MPT-05		
	Links 15,0 GO		Rechts 15,0 GO
	Legende: GO = Geländereifen		
<u>Aufbau</u>			
Art	Plane und Spriegel		
Hersteller	VEB Feuerlöschgerätew. Görlitz		
Ident-Nr.	1494		
Sonderzubehör	Diesel Motorumbau (eingetragen), 5-Gang-Schaltgetriebe, Vorbaupumpe TYP FPV 811		
Ausstattung	Calzoni Servolenkung, Anhängerkupplung starr, Standheizung, Bremskraftverstärker, Wassertank 900 Ltr.		
Grundlage Fahrzeugdaten	Zulassungsbescheinigung Teil I / Fahrzeugschein-Original		

**Gutachtennummer: 480697****Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer
und Datum angeben****Datum: 12.08.2025**

1 Auftrag

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das nachfolgend näher beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Bei der Wertermittlung wurden sachverständigenseits die wesentlichen Einflussgrößen wie Alter, Betriebsleistung, Typen- und Konstruktionsänderung, Bereifung, Sonderausstattung und Zubehör, Marktgängigkeit und Marktlage, Erhaltungszustand, Einsatzart, Besitzverhältnisse, werterhöhende Instandsetzungsaufwendungen, Altschäden, notwendige Instandsetzungen und Aufwendungen sowie eventuelle Minderwerte berücksichtigt.

2 Fahrzeugdaten

Zur Identifizierung wurden die am Fahrzeug vorgefundenen Nummern genutzt. Folgende Nummern

konnten abgelesen werden: Fahrgestellnummer: 2981918111

Die abgelesene Fahrgestellnummer wurde mit dem Eintrag in den uns vorgelegten Unterlagen verglichen und stimmt überein.

3 Wertbeeinflussende Faktoren

Das Fahrzeug zeigt rein äußerlich zunächst ein befriedigendes Erscheinungsbild, es muss substantiell jedoch als reparaturbedürftig eingestuft werden.

Es liegt ein weitestgehender Originalzustand vor, mit deutlichen Alterungs- und Gebrauchsspuren.

- Rostbildung gesamte Karosserie und Fahrerhaus
- Fahrersitz aufgerissen

Das Fahrzeug wurde auf ein Deutz Diesel Motor (Typ F4L913) umgebaut. Im Zuge des Umbaus wurde eine modernere Bremsanlage mit Bremskraftverstärker, eine Calzoni Servolenkung und eine Standheizung für die Fahrerkabine nachgerüstet.

4 Sachverständige Beurteilungen

Fahrzeugtechnik :

Die Fahrzeugtechnik wurde instandgehalten und weist deutliche Spuren des Gebrauchs auf.

5 Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel/Grube zur Verfügung.

Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt, eine Probefahrt konnte nicht durchgeführt werden.

6 Unterlagen

- Zulassung
- Original Betriebserlaubnis
- 1 Fahrzeugschlüssel



Gutachtennummer: 480697

**Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer
und Datum angeben**

Datum: 12.08.2025

7 Zusammenfassung

Aufgrund des Alters und des verbrauchten Zustands des Fahrzeuges war eine rechnerische Wertermittlung nicht möglich, daher wurde der Restwert ermittelt.

Restwert: 6.300,00 Euro (inkl. MwSt.)

Die Besichtigung wurde durch den Unterzeichner durchgeführt.
Das Gutachten wurde unparteiisch nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Schaden- und Wertgutachten

Zwickau, den 12.08.2025

Der Sachverständige

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D. Kratina'.



Danny Kratina

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlage : 26 Lichtbilder

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 480697



Bild 1

- Übersichtsbild
vorn links



Bild 2

- Übersichtsbild
vorn rechts

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 480697



Bild 3

- Übersichtsbild
hinten links



Bild 4

- Übersichtsbild
hinten rechts

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 480697



Bild 5

- Seitenansicht
links



Bild 6

- Seitenansicht
rechts

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 480697



Bild 7

- Heckansicht



Bild 8

- Schalttafel
- Schalter
Zusatzeinbauten

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 480697



Bild 9

- Kilometerstand



Bild 10

- Innenraum vorn
Fahrerseite

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 480697



Bild 11

- Innenraum vorn
Beifahrerseite



Bild 12

- Aufbau

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 480697



Bild 13

- Motor



Bild 14

- Typenschild
Aufbau

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 480697



Bild 15



Bild 16
- Unterboden

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 480697



Bild 17

- Nachgerüsteter
Bremskraftverstärker



Bild 18

- Löschpumpe

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 480697



Bild 19

- Typenschild
 Löschpumpe



Bild 20

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 480697

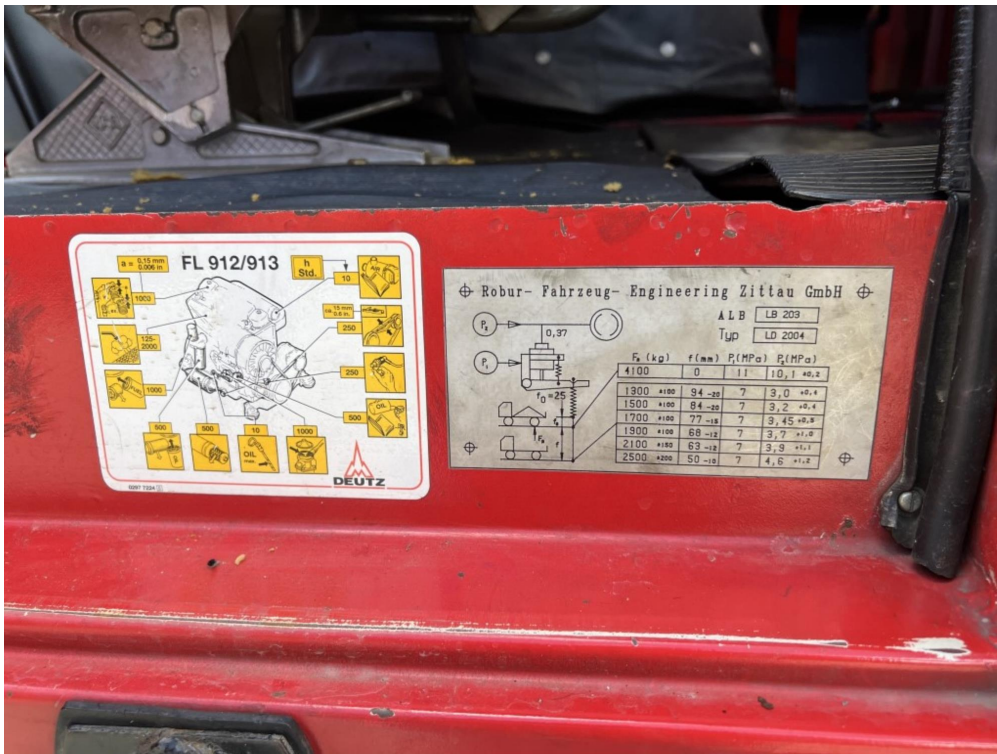


Bild 21



Bild 22

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 480697



Bild 23



Bild 24

- Montierte
Bereifung mit Felge

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 480697



Bild 25

- Scheibenrahmen
Rost



Bild 26

- Fahrersitz
aufgerissen